


UNIRAIL / ROOFSAFE CARRIAGE - ANZEIGE ZUR PRODUKTNACHRÜSTUNG

Unirail™ and Roofsafe™ Schienensysteme sind leichte, modulare, horizontale Schienensysteme, die Mitarbeitern, die in der Höhe arbeiten, einen beweglichen Verankerungspunkt zur Verfügung stellen. Die Funktion der Sicherheitsblockierung ist über einen verschließbaren Schäkel in die Wagenkomponente des Systems wie unten abgebildet integriert. Diese Systeme lassen sich in allen Arbeitsebenen, von der Fußebene bis zur Überkopfebene, installieren.

Capital Safety hat eine begrenzte Anzahl von Meldungen über gebrochene Sicherungsringe (die Halteklammern der Sicherungsschraube) erhalten, was dazu führen kann, dass sich die Sicherungsschraube losdreht und vom Wagenkasten löst. Wenn sich die Sicherungsschraube vom Wagenkasten löst, kann der Steckbolzen des Schäkels aus dem Wagenkasten rutschen und die Sicherungsblockierung des Schäkels freigeben. Wir gehen davon aus, dass durch die Benutzerpraxis, die Verschlusschrauben ständig aus ihrem Sitz austreiben zu müssen, damit der Wagen frei auf der Schiene fahren kann, dies die Sicherungsringe überlastet und sie im Laufe der Zeit sogar brechen können. Nur UniRail / Roofsafe Rollwagen, die zwischen 11/2009 und 1/2015 hergestellt wurden, sind diesem Zustand ausgesetzt.

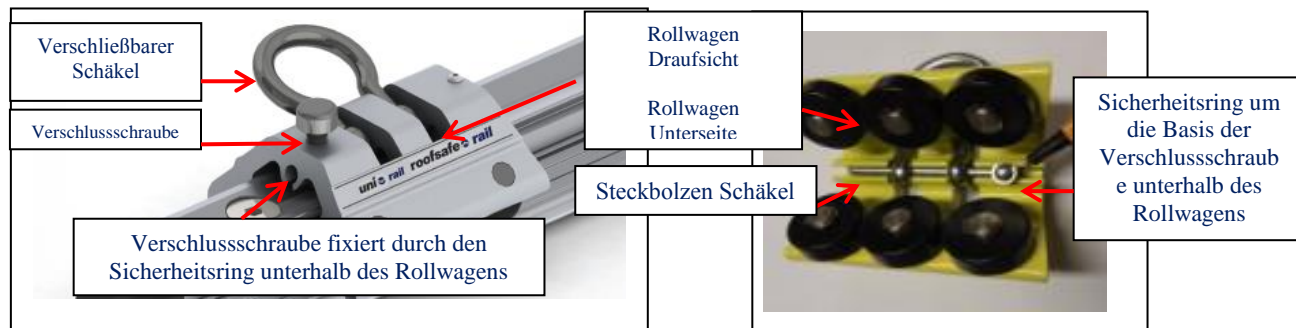

Es liegen keine Berichte über das Versagen dieser Systeme, einen Sturz auffangen, vor. Dennoch kann es bei bestimmten Anwendungen (z.B. Überkopf-Anlagen) zum Fall und dadurch zu Körperverletzungen oder Geräteschaden kommen, wenn der Schäkel sich vom Rollwagen löst und andere Absturzsicherungsmaßnahmen, die mit dem Schäkel verbunden sind, ausfallen (wie zum Beispiel eine Selbsteinzugsvorrichtung). Entsprechend hat Capital Safety einen Nachrüstsatz mit Festschraube entwickelt, die die Verschlusschraube und den Sicherheitsring ersetzt.

Nachfolgende Rollwagen-Teilenummern sind betroffen: (CS#(UniRail #)): 7240121 (N/A), 7241006 (180-669-600), 7241027 (240-669-600) & 7241048 (250-669-600). Diese Wagen befinden sich auch in folgendem Zubehör: 7240104 (N/A), 7241028 (240-669-602), 7241029 (240-669-604), 7241030 (240-669-605), 7241031 (240-669-606), 7241032 (240-669-607), 7241266 (N/A) & 7241298 (N/A).

NÄCHSTER SCHRITT: Capital Safety empfiehlt allen Nutzern von Unirail/Roofsafe Rollwagen, die vor dem 1. Februar 2015 hergestellt wurden, den Nachrüstsatz installieren. **Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Mitteilung nicht um einen Produktrückruf handelt.**

Endnutzer: Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter der Nummer +33 497 10 00 10, um den Nachrüstsatz, der an Sie verschickt werden soll, anzufordern. Die Anweisung (IFU # 5903817) im Anhang erklärt ein sehr einfaches Verfahren, wie der UniRail / Roofsafe Nachrüstsatz zu installieren ist. Der Installationsvorgang kann leicht in weniger als fünf Minuten durchgeführt werden. Der Einbau des Nachrüstsatzes hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit des UniRail / Roofsafe Shuttles, sich frei auf der Schiene bei allen Anwendungen bewegen zu können. Bei Fragen oder Bedenken, oder wenn Sie es vorziehen, dass Capital Safety die Installation durchführt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter +33 497 10 00 10.

Händler: Wenn Sie noch UniRail oder Roofsafe Wagen im Lager haben, die vor Februar 2015 hergestellt wurden, senden Sie diese Einheiten an Capital Safety zum Einbau des Nachrüstsatzes zurück. Kontaktieren Sie unsere Kundendienstabteilung unter +33 497 10 00 10 für den Bezug einer "QA" Upgrade-Nummer für die Rückgabe an Capital Safety.

Unsere Produkte werden unter der lebenslangen Garantie verkauft, dass sie bei Normalbetrieb und Normaleinsatz frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Wir haben uns verpflichtet, nach unserem Ermessen alle Produkte, die innerhalb der Produktlebensdauer einen Mangel aufweisen, zu reparieren bzw. zu ersetzen. Der Nachrüstsatz wird Kunden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Capital Safety wird diese Anzeige auf seiner Website unter www.capitalsafety.com veröffentlichen. Wenden Sie sich bitte bei weiteren Fragen an Tomas Magyarics, EMEA Quality Manager, unter +421 917 778 105.